⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

◎ 公開実用新案公報(U)

平4-58355

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月19日

B 41 J 13/02 13/076 8102-2C 8102-2C 9147-3F

B 65 H 29/22

Z

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

60考案の名称 印字装置

> ②)実 願 平2-101360

22出 願 平2(1990)9月27日

向名 案 者 石 œ

浩 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号 セイコーエプソン株 式会社内

何考 案 者 増村

正夫

埼玉県行田市富士見町1丁目4番地1 ジェコー株式会社

セイコーエプソン株式 勿出 願 人

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

ジェコー株式会社 例出 顧 人

埼玉県行田市富士見町1丁目4番地1

四代 理 人 弁理士 伊東 忠彦 外1名

明細書

- 考案の名称
 印字装置
- 2. 実用新案登録請求の範囲

印刷用紙を引き上げローラにより印字部より引き上げながら印字を行なう印字装置において、

前記引き上げローラの回転軸上に設けられ、前 記引き上げローラと共に回転する排紙ローラと、

前記引き上げローラによる前記印刷用紙の引き上げに影響を与えない力で前記印刷用紙を前記排紙ローラに押圧する押圧部材とを具備してなる印字装置。

3. 考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は印字装置に係り、特にローラを用いて 印刷用紙を送りながら印字を行なう印字装置に関 する。

従来の技術

サーマルヘッドを用いた印字装置などでは印刷 用紙を送る機構として、ゴム等よりなりモータに

727

より駆動される駆動ローラにこれに対向して回転 自在のローラを圧着し、この間に印刷用紙を挟む ことにより駆動ローラの回転量に応じて紙送りが 行なわれていた。

考案が解決しようとする課題

しかるに、従来の印字装置では印刷用紙の排出 を確実に行なわせるためには、印字装置本体とは 別体で自動給紙装置を設けたり、第5回に示すよ うに引き上げローラに対向して複数のローラを設け排出する構成のものであったため、全体として部品点数が多く、コスト高となると共にスペースを多く取り小型化できない等の問題点があった。

本考案は上記の点に鑑みてなされたもので、少ない部品点数で確実に印刷用紙の排出が行なえる 印字装置を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

本考案は印刷用紙を引き上げローラにより印字部より引き上げながら印字を行なう印字装置において、前記引き上げローラの回転軸上に設けられ、前記引き上げローラと共に回転する排紙ローラと、前記排紙ローラに前記印刷用紙を前記引き上げに影響を与ったない力で前記印刷用紙を前記排紙ローラに押圧する押圧部材を具備してなる。

作用

排紙ローラは引き上げローラの回転軸上に設けられていて、引き上げローラと共に回転する。印 刷用紙は印字中には引き上げローラにより送られ、

公房実用平成 4-58355

印字終了後に引き上げローラによる紙送りが解除 されると排紙ローラと押圧部材とにより送られ装 置内より確実に排出される。

実施例

第1図は本考案の一実施例の平面及び側面図を示す。

1は引き上げローラでゴム等の比較的硬質の弾性体よりなる。引き上げローラ1には引き上げ対向ローラ2が対向して配設される。引き上げ対向ローラ2はバネ2aの弾性力により引き上げローラ1に押圧される。引き上げローラ1は軸3に固定され、軸3と共に回転する。

軸3はギヤ群(図示せず)により排出ローラ4が固定された軸5と結合され排出ローラ4と同期して引き上げローラ1を回転させる。軸5は軸3と結合したギア群とは別に設けられたギア群(図示せず)により無送り用モータ6と結合していて、紙送り用モータ6により駆動され、排出ローラ4を回転させる。

排出ローラ4には送り対向ローラ7a,7bが

対向して配設されている。

排出ローラ4は紙送り用モータ6により矢印A方向に回転する。排出ローラ4が回転するとペーパーガイド8に載置された印刷用紙15が送り対向ローラ7aにより排出ローラ4に押圧され、排出ローラ4の回転方向に引き込まれる。

印刷用紙は排出ローラ 4 及び送り対向ローラ 7 a により引き込まれると次に排出ローラ 4 に押圧された送り対向ローラ 7 b によりさらにサーマルヘッド 9 方向に引き込まれる。

9はサーマルヘッドで軸9aを中心に矢印B方向に回動し、印刷時にプラテン10と共に印刷用紙15及びインクリボン16を挟持する構成とされている。プラテン10はプラテンガイドベース11に可動状態に固定される。

排出ローラ4及び送り対向ローラ7a,7bにより引き込まれた印刷用紙15はサーマルヘッド 9とプラテン10との間を通って引き上げローラ 1と引き上げ対向ローラ2との間に達する。

引き上げローラ 1 は排出ローラ 4 と同期して回

転していて、引き上げ対向ローラ 2 と共に印刷用紙 1 5 を矢印 C 方向に引き出す。このとき、印刷用紙 1 5 の排出ローラ 4 の引き込み量に比しる。引き上げローラ 1 の引き出けローラ 1 とを結合するギア群のギア比を設定してあり、サーマルでするギア群のギアとでの間で印刷用紙 1 5 にたるみが生じない構成としている。

引き上げローラ1の回転軸である軸上3には 引き上げローラ1の間に排紙ローラ12が設け られている。排紙ローラ12はスポンジ等の樹脂 よりなり、引き上げローラ1より若干大きい径で 形成されている。また、排紙ローラ12の表面は 印刷用紙15の端部がひっかかりやすいように ローレット状に形成されている。

サーマルヘッド 9. プラテン 1 0 等の印字部分を覆うベールカバー 1 3 にはその排紙ローラ 1 2 に対向する部分に弾性シート 1 4 が取り付けられている。弾性シート 1 4 は排紙ローラ 1 2 を上方より押圧している。排紙ローラ 1 2 は印刷用紙

15を装置内より確実に排出するローラで、引き上げローラーにより印刷用紙が引き上げられまり引き上げ対向ローラ 2 により引き上げ対向ローラ 2 により引き上げローラーに押圧されなくなったとき、弾性とにより印刷用紙 15を排紙ローラに対している。 置上面部に設けられたスタッカー部に収納さるように構成している。

このとき、引き上げローラ1による紙送りは印字位置の精度に関係するため高精度の紙送りが必要とされる。したがって、引き上げローラ1による紙送りに影響を与えないように弾性シート14による排紙ローラ12への印刷用紙15の押圧力は必要最小限にする必要がある。

なお、排紙ローラ12は第4図(A)に示すようにローレット状に表面を形成する他に、第4図(B)に示すように表面を荒く形成してもよく、要は印刷用紙15の端部がひっかかりやすい構造であればよい。

考案の効果


上述の如く、本考案によれば、排紙ローラ及び 押圧部材により印刷用紙を引き上げローラによる 紙送りが終了した後にも紙送りが行なえるため、 印刷用紙を装置の外部に確実に排出でき、印字後 の印刷用紙の収納等の動作が容易に行なえる等の 特長を有する。

4. 図面の簡単な説明


第1図は本考案の一実施例の平面図及び側面図、第2図は本考案の一実施例の要部の断面図、第3図は本考案の一実施例の他の要部の断面図、第4図は排紙ローラの形状を説明するための図、第5図は従来の一例の要部の断面図である。

1 …引き上げローラ、 2 …引き上げ対向ローラ、 3 …軸、 9 …サーマルヘッド、 1 0 … プラテン、 1 2 …排紙ローラ、 1 4 …弾性シート、 1 5 …印 刷用紙。

第 1 図

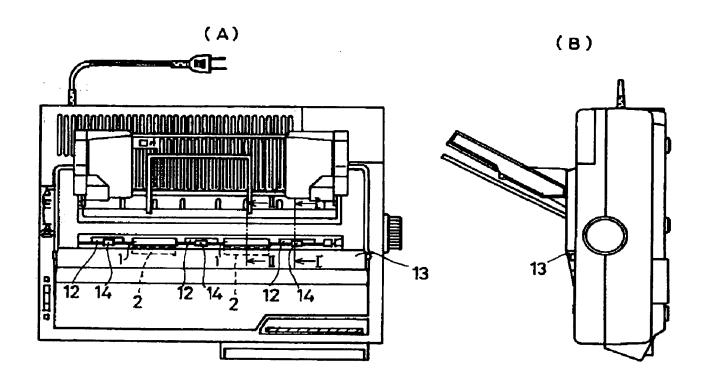

第 2 図

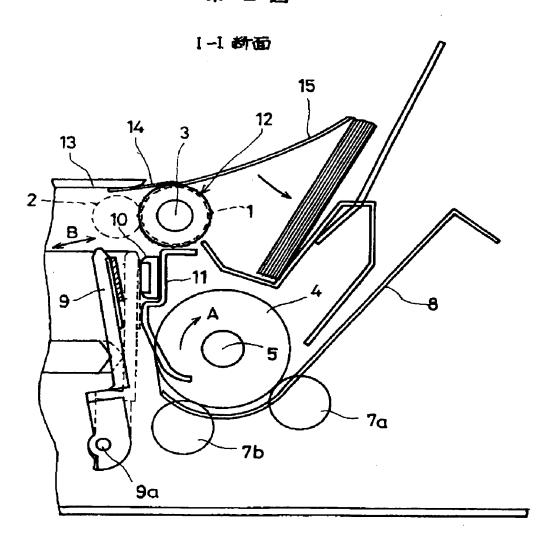


736

実進士・大田さ

八二人 句理士 伊東忠彦 (ほか一名)

第 3 図

11-11新面図

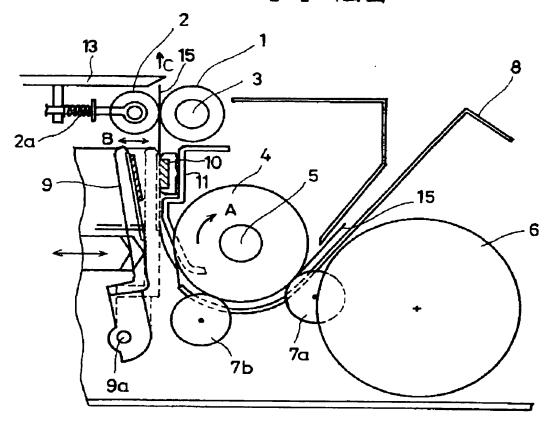


737


実現 4 - 58355

八浬八弁理士 伊東忠彦 (ほかー名)

第 4 図

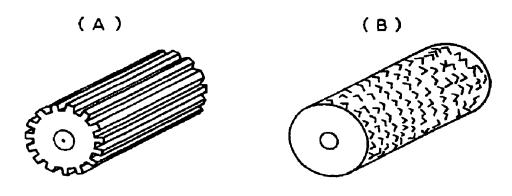

第 5 図

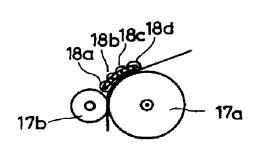

738 実用 4 - 5 055 5 へ 代理人弁理士 伊 東 忠 彦 (ほかー名)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ CRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.